

Xero 4

Instructions de montage et d'utilisation

visplay

play it smart

FR

Les produits Visplay sont fabriqués conformément au niveau technique actuel et respectent les consignes/directives et règlements en vigueur.

Néanmoins, ces produits peuvent être une source de dangers potentiels pour les personnes ou les objets si:

- Le produit n'est pas monté conformément aux instructions
- Le produit est utilisé à des fins auxquelles il n'est pas destiné
- Le produit a été modifié ou transformé contrairement aux instructions
- Les accessoires utilisés ne sont pas d'origine
- Les consignes de sécurité n'ont pas été respectées

⚠ ATTENTION

Toute personne concernée par l'installation/l'organisation, l'assemblage et/ou l'utilisation de ces produits doit impérativement avoir lu attentivement les instructions de montage et d'utilisation et est tenue de les respecter.

En outre, sont également applicables:

- Les règles de prévention des accidents en vigueur
- Les consignes de sécurité universellement reconnues
- Les réglementations spécifiques aux différents pays

Consignes de sécurité

⚠ ATTENTION

Des enfants qui jouent sont souvent incapables d'évaluer les dangers qui les entourent. Veillez à ce que l'équipement de votre magasin ne soit pas utilisé comme accessoire de jeu.

Veillez tenir compte des points suivants:

- Les limites imposées par le bâtiment, tout particulièrement la constitution et la force portante des murs, plafonds et sols. Si la force portante n'est pas suffisante pour la force de traction ou de pression indiquée dans nos notices de montage et d'utilisation, et ce, en utilisant les pièces de fixation et de stabilisation adéquates, il ne faut pas installer.
- Tous les éléments de construction joints à la fourniture pour stabiliser le montage doivent impérativement être utilisés, voire ne pas être enlevés.
- La mise en place des produits ne sera effectuée qu'après achèvement de tous les travaux de montage.
- Les supports seront chargés de façon aussi homogène que possible.
- Évitez de charger par à-coup.
- Les valeurs de charge maximales doivent être respectées. Veuillez les consulter dans le manuel d'instruction de montage et d'utilisation ainsi que dans notre documentation de vente.
- Les meubles sur roulettes sont, en règle générale, beaucoup moins stables que les meubles sur vérins. C'est pourquoi il convient d'éviter les structures sur roulettes hautes et lourdes.
- Tenir impérativement compte des consignes de votre chargé de sécurité.

Conseils d'entretien pour les finitions chrome, silk et pearl

Dans le secteur de l'habillement, les mouvements répétés des cintres sur les finitions ci-dessus peuvent provoquer l'usure des cintres. On constate surtout ce phénomène quand les articles sont présentés en feuilleté, ce qui engendre une plus grande mobilité des cintres (le phénomène est moins marqué dans le cas d'une présentation frontale sur bras). Pour empêcher que les vêtements ne se salissent, un nettoyage régulier des barres de charge s'avère nécessaire.

Cette usure peut être considérablement réduite en utilisant une protection pour cintre (Scliss 929-449.02).

La poussière abrasive mentionnée ci-dessus dépendant des matériaux des cintres utilisés, notre responsabilité ne peut jouer dans le cas d'éventuels dommages qui résulteraient de la salissure.

Pour les surfaces époxy fortement sollicitées, il est recommandé d'utiliser des laques spéciales. C'est avec plaisir que nous vous donnerons les conseils nécessaires.

Conseil d'utilisation et d'entretien pour les présentoirs en finition aluminium anodisé

Les présentoirs en finition aluminium anodisé, créés par Visplay, présentent une grande robustesse. Toutefois, le fait de changer les accessoires peut provoquer de légères traces de frottement sur la finition. En ce qui concerne les accessoires avec embouts en plastique la contrainte est, en règle générale, moindre, voire inexistante.

Pour enlever les traces, utiliser des produits d'entretien dont le PH est de 5-8. Ne surtout pas utiliser de produits acides ou alcalins. Nettoyer à l'eau avec adjonction d'un agent mouillant ; utiliser, pour ce faire une éponge, puis enlever les petites particules grasses. Ces traces s'enlèvent en frottant minutieusement avec un chiffon en pur coton ou poreux et en exerçant la pression nécessaire dans le sens où s'est exercé le frottement.

Les profils en aluminium de plus de 200 mm de largeur doivent être décapés au moyen d'un produit de nettoyage spécial. Ces produits de décapage spéciaux contiennent des agents neutres de polissage. Ils doivent être adaptés à la couche d'oxyde. Il est également possible d'utiliser un non-tissé de décapage (ex. Scotch Brite, modèle A, rouge, fin ou très fin) avec un produit de nettoyage non abrasif.

Enlever les restes du produit à l'eau claire avec une éponge. Faire briller la pièce.




Données techniques et conseils

Les profils Xero alu peuvent se fixer sur différents supports en mural ou en central.
Tous les accessoires en chrome et en silk peuvent être utilisés.


! Il n'est pas possible d'utiliser les accessoires en finition époxy.

! Veuillez respecter les indications concernant les valeurs de charge et veillez à ce que les structures existantes supportant le mural / le mobilier ainsi que leurs fixations puissent supporter les charges prévues.
Veillez à la bonne stabilité des structures autoportantes en fonction des accessoires utilisés.

Cotes de montage

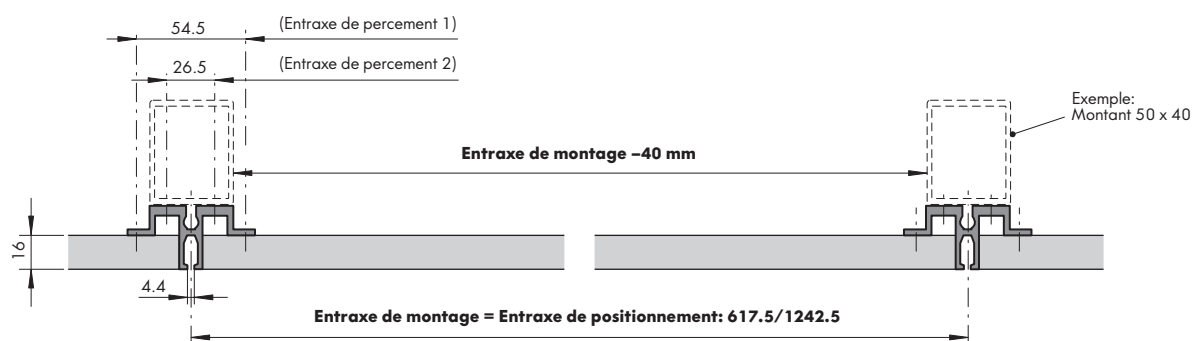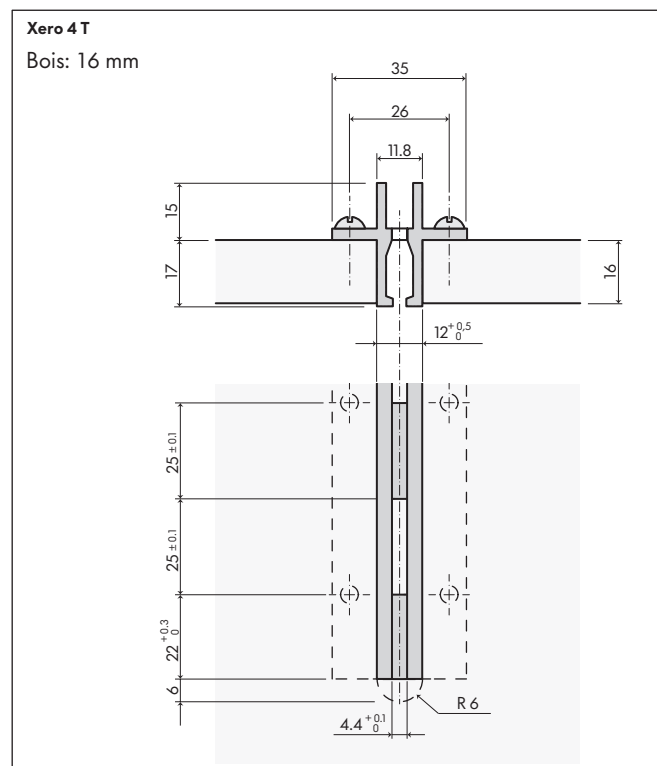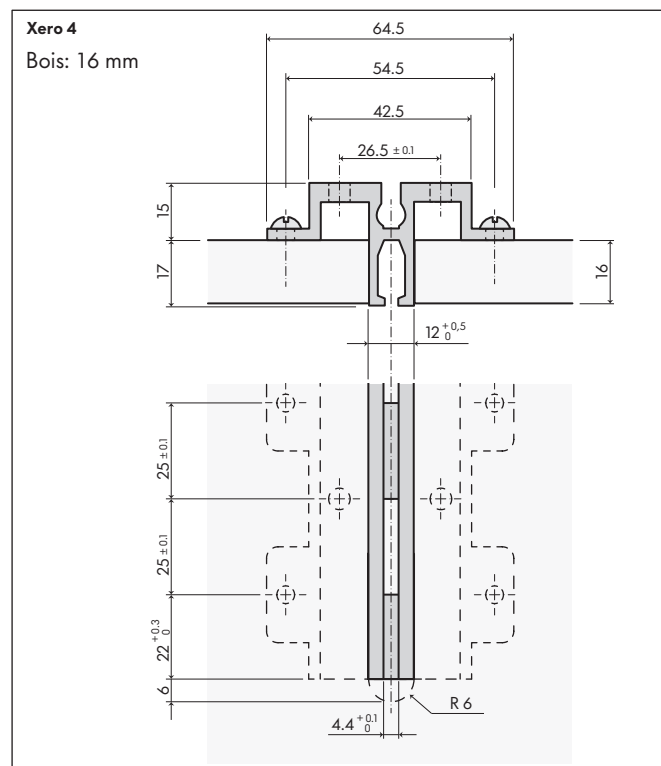


! Veuillez tenir compte des différents entraxes de montage. Pour ce qui est de Xero, les accessoires ne peuvent pas être utilisés sur deux entraxes.

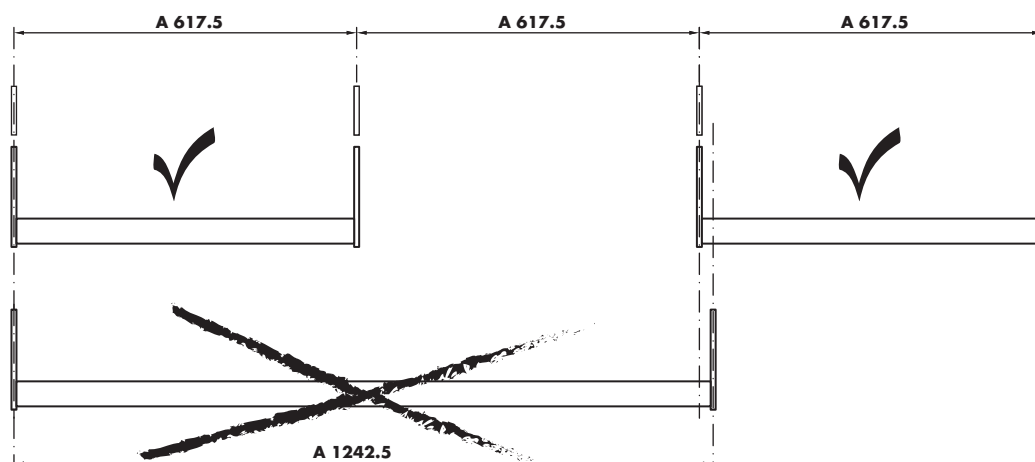


Conseils


Les panneaux et les structures existantes doivent être renforcés contre tout phénomène de flèche. Pour ce faire, il est possible d'utiliser des tasseaux en bois ou des cornières.

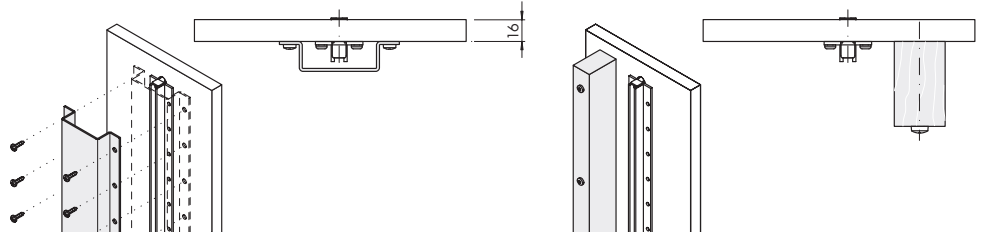


Conseils et recommandations

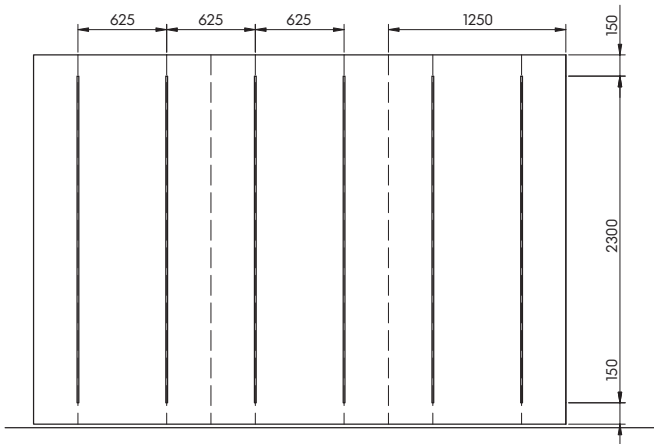

Xero 4 (A 625 mm) Accessoires Xero 4 (ø 25/L. 1245 mm)

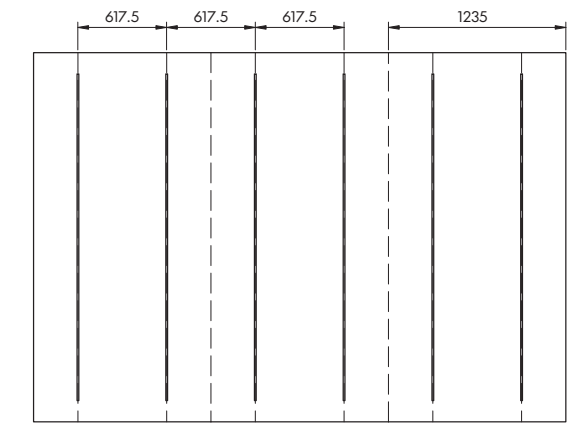


Xero 4 (A 617.5 mm) + Accessoires + Accessoires Xero 4 (L. 1230 mm)

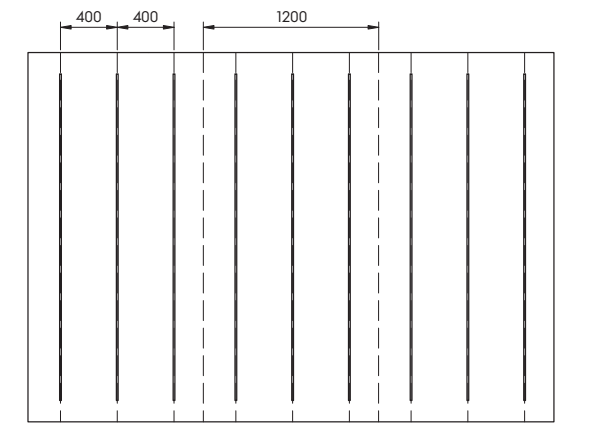

Xero 4 (A 400 mm) + Accessoires Xero 4 (ø 12/L. 795 mm)

Positionner les panneaux dans le profil perforé Xero 4

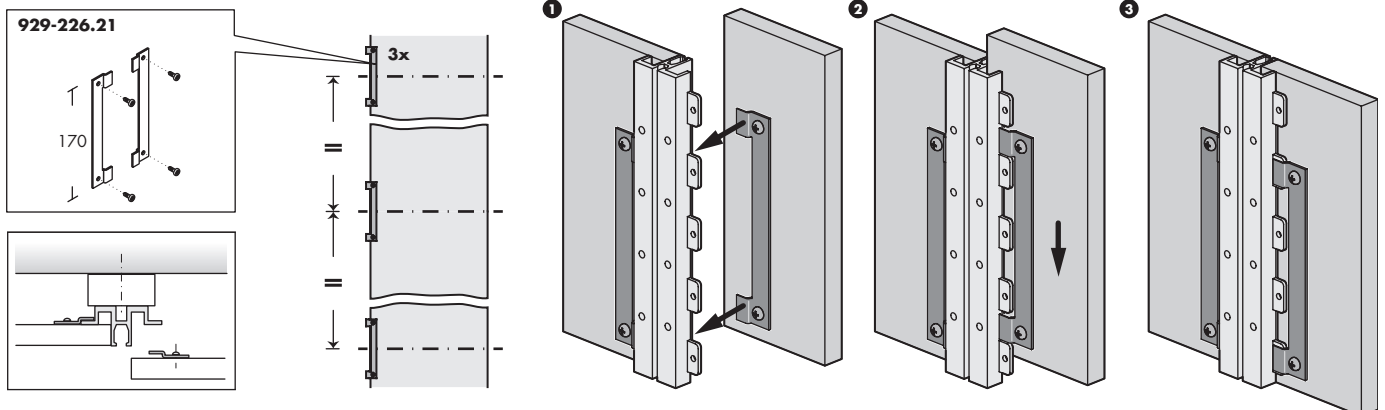


Instructions de montage

❗ Le profil alu doit être fixé au panneau.


Montage sur panneaux en bois

Les profils Xero 4 ou Xero 4 T se vissent sur les panneaux bois par l'arrière. Les sets de fixation se fixent sur le profil Xero 4 (1) ou sur le tasseau en bois (2). Le tasseaux en bois (2) doit être fixé au panneau (collé et vissé) près du profil Xero 4 T. Les embouts de fermeture supérieur et inférieur se fixent sur le profil avant de fixer celui-ci au panneau.

Xero 4

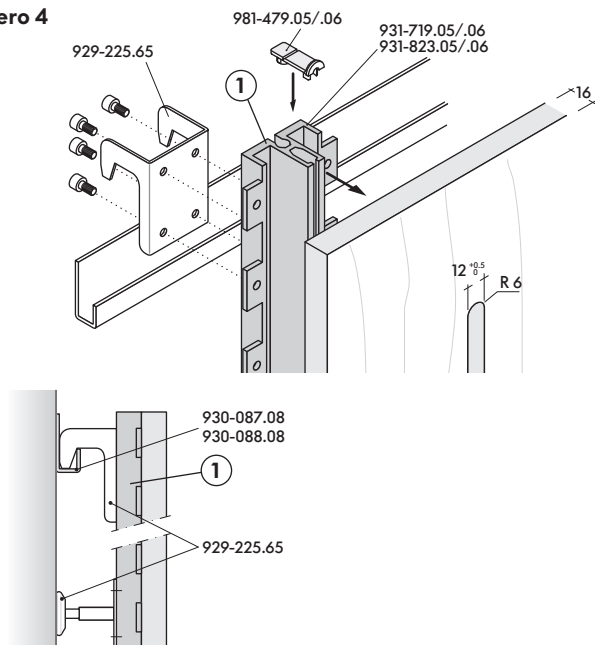


Xero 4 T

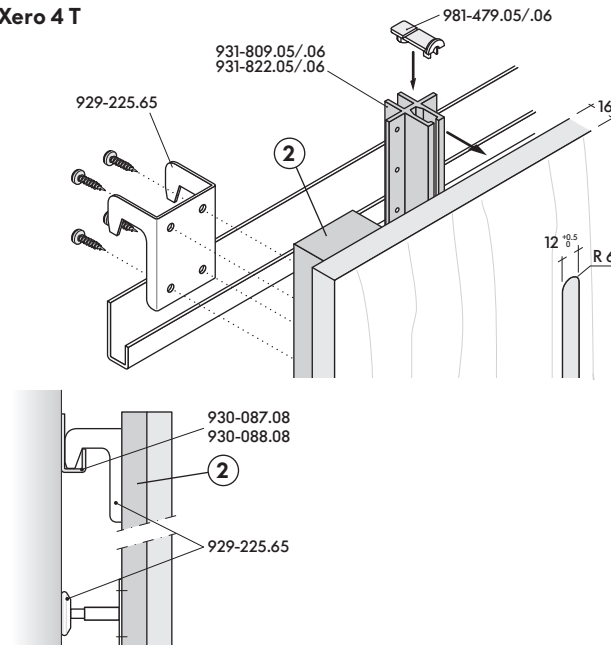


❗ Attention: le set de fixation 929-225.65 ne peut pas être utilisé pour les profils Xero 4 T. Si on utilise ces profils, les panneaux doivent être fixés au mur à l'aide de clés.
Veuillez respecter les indications concernant les valeurs de charge et veillez à ce que les structures existantes supportant les muraux ainsi que leurs fixations puissent supporter les charges prévues.

Dimensions de la tablette pour console insérée 342-830.31


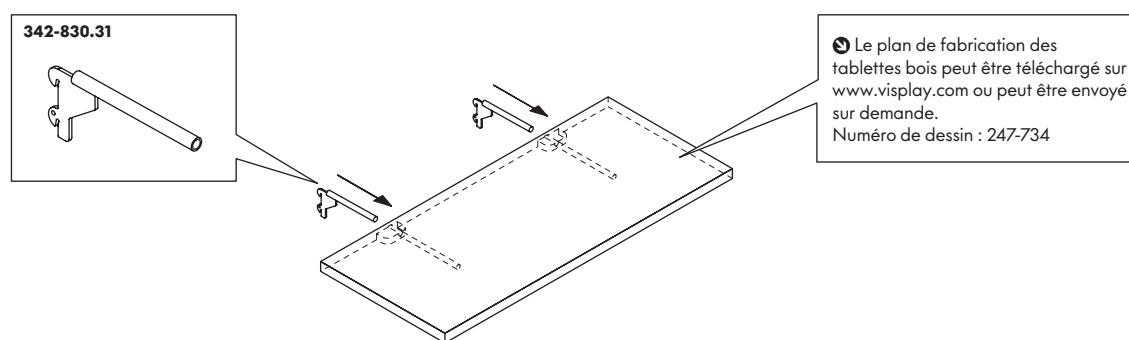


Dimensions de la tablette pour unique console insérée 362-079.31

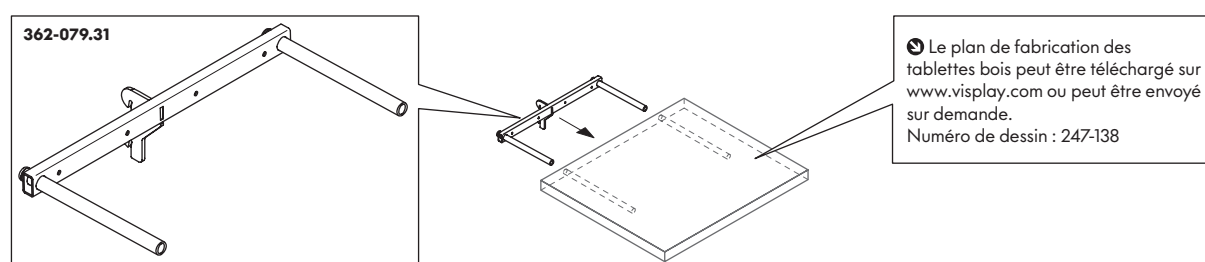

FR **Fixation dans placoplâtre**

⚠ Veuillez respecter les indications concernant les valeurs de charge et veillez à ce que les structures existantes supportant le mural / le mobilier ainsi que leurs fixations puissent supporter les charges prévues.

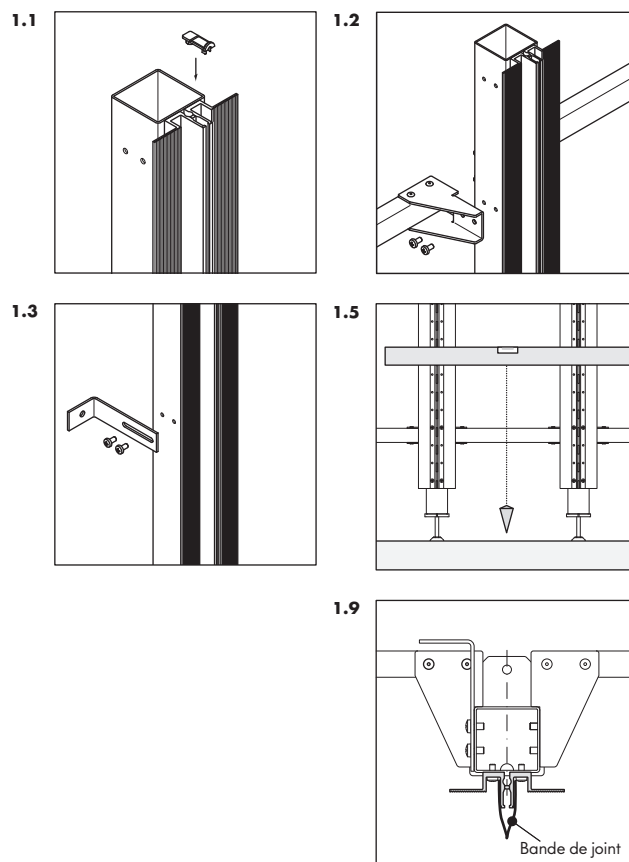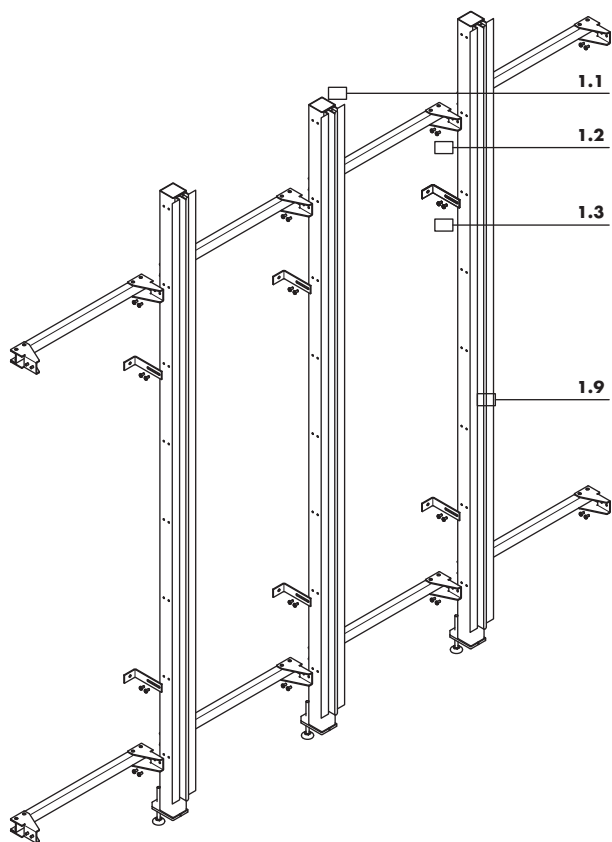
1. Montage crémaillère

🔍 Pour vos implantations, vous trouverez des renseignements sur le plan 320-143.


- 1.1 Fixer les embouts de fermeture 981-479.05 en partie supérieure et en partie inférieure.
- 1.2 Fixer les entretoises sur le côté des entretoises, avec chacune, 2 vis auto-taraudeuses M6 x 12
→ Ne pas fausser les vis.
- 1.3 Fixer les équerres du set de fixation murale aux crémaillères → Ne pas fausser les vis. Il faut au moins 2 vis par crémaillère. Le nombre dépend de la nature du mur.
- 1.4 Assembler les crémaillères de manière à former une unité.
- 1.5 Mettre en place le mural. Bien aligner de niveau et d'aplomb.
- 1.6 Repérer les points de fixation.
- 1.7 Percer des trous dans le mur et mettre des chevilles.
- 1.8 Repositionner le mural et visser. Procéder comme décrit au point 1.5.
- 1.9 Important : positionner la bande de joint (recommandation : bande Trennfix 65 de Knauf) sur toute la longueur du profil de manière égale.

⚠ La crémaillère murale doit être fixée au mur avec au moins 2 vis Ø 6 mm. Il faut garantir une force de traction d'au moins 1.6 kN pour le mur et les moyens de fixation. Veuillez respecter les instructions de montage du fabricant de chevilles.


2. Montage cadre métallique

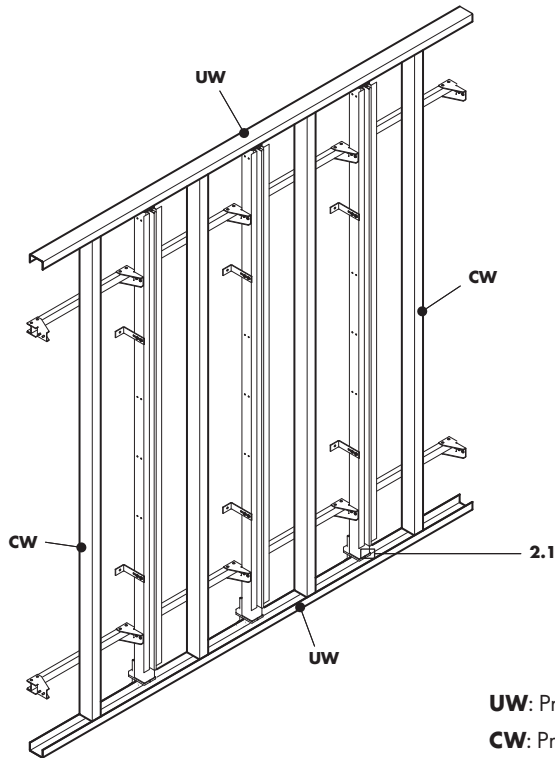

UW: Profil UW 75 x 40 mm
CW: Profil CW 75 x 50 mm

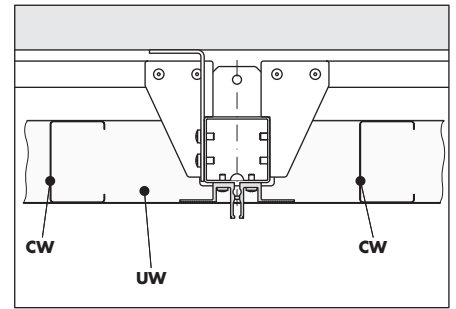

2.1

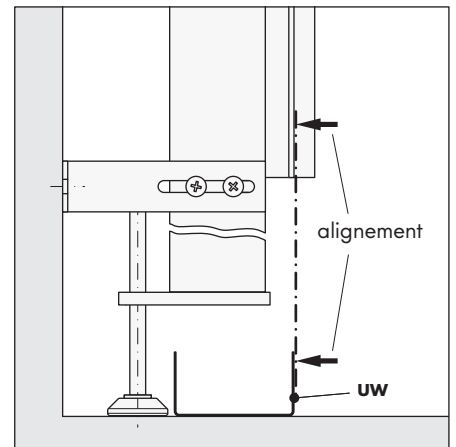

2.1 Positionner le cadre métallique (profils UW et CW): faire attention à l'alignement des profils. La structure du mural est dimensionnée pour un cadre de 75 mm de largeur.


Dimensions: doublage en placoplâtre

- Entraxe crémaillères: 625 mm
- Profondeur module mural: 142-151 mm
- Pour vos implantations, vous trouverez des renseignements sur le plan 320-143


Veillez respecter les indications concernant les valeurs de charge et veillez à ce que les structures existantes supportant le mural ainsi que leurs fixations puissent supporter les charges prévues.

Doublage simple en placoplâtre

Doublage double en placoplâtre

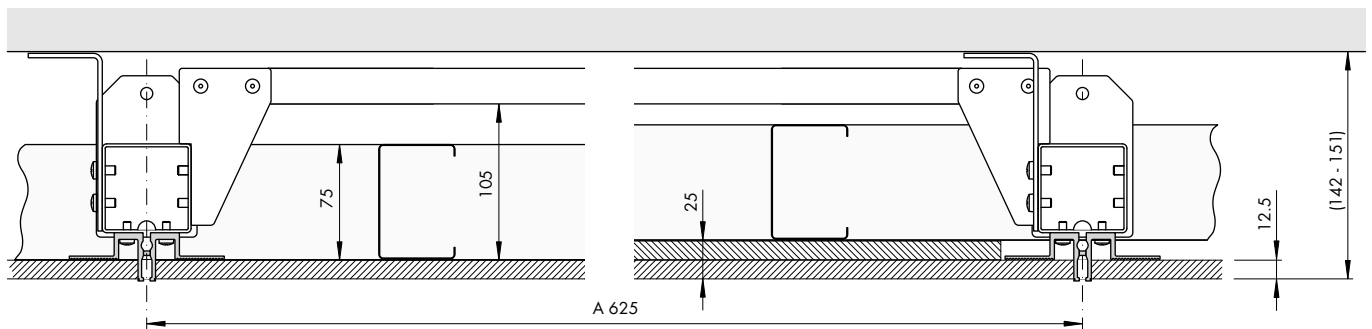

FR 3. Doublage en placoplâtre et enduit

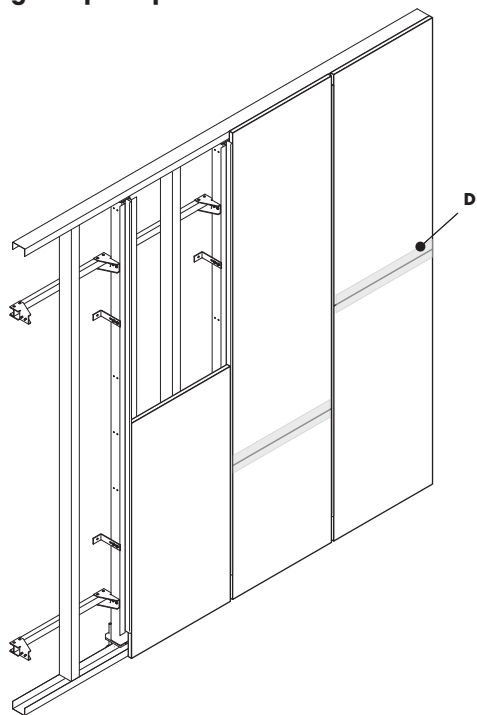

- 3.1 Fixer les plaques de plâtre avec des vis pour montage rapide **A** (par ex. Ø 3.9 x 19 mm) sur les profils.
Visser également les plaques de plâtre à la crémaillère - utiliser des vis pour montage rapide pour placoplâtre avec pointe auto-perçante **B**.

Recommandations:

- équiper les joints **C** de bandes armées **D**.
- ajouter éventuellement des profils de protection.

Couche de finition




- 3.2 Couper le surplus de la bande de joint **E**.

- 3.3 Recommandation:

coller une toile de verre fine afin d'éviter la formation de fissures visibles.

Avant enduit protéger la partie visible du profil **F** avec un ruban adhésif se retirant sans laisser de résidus.

- 3.4 couches finales ou autres finitions.

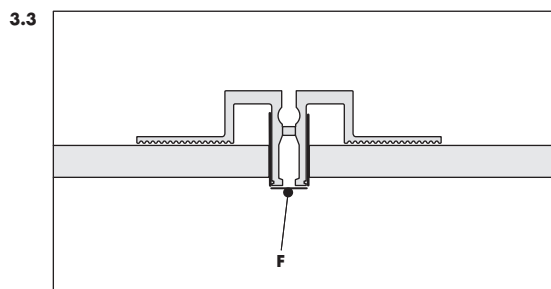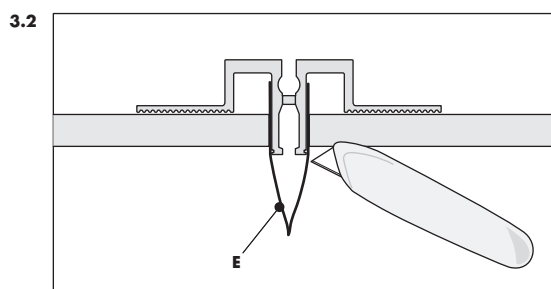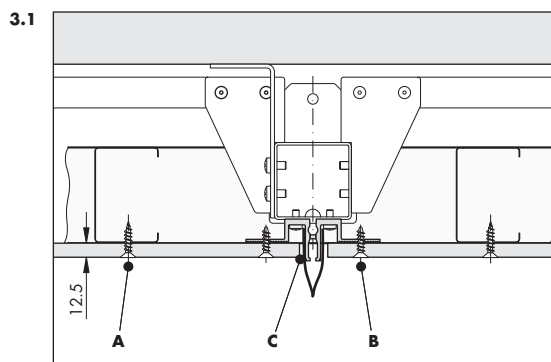

Valeurs de charge

ⓘ Veuillez également tenir compte des valeurs de charge admissibles des accessoires utilisés.

Les valeurs de charge indiquées correspondent toujours au poids total des présentoirs / accessoires et des marchandises.

Attention: plus la longueur de l'accessoire augmente, plus la valeur de charge diminue.

Veuillez tenir compte du fait que plus la charge est élevée, plus l'inclinaison de l'accessoire est modifiée. Des charges réparties inégalement sur les accessoires peuvent entraîner une présentation visuelle irrégulière.

La charge maximale du système Xero 4 dépend du type de support, du type de points de fixation ainsi que des moyens de fixation utilisés.

En cas de charge maximale, il est impératif d'utiliser tous les points de fixation.

Veuillez également respecter les valeurs de charge indiquées dans nos documents de vente.

Charge maximale

| Profil | par 1000 mm | 100 kg |
|---|-------------|--------|
| Bras Ø 25 mm | | 25 kg |
| Bras 30 x 15 mm | | 20 kg |
| Bras Ø 12 mm | | 10 kg |
| Bras 4 mm | | 10 kg |
| Barre de charge 600 mm Bras T | | 20 kg |
| Barre de charge 390 mm Bras T | | 10 kg |
| Console insérée pour tablette bois | par console | 15 kg |
| Console pour barre de charge Ø 25 mm | par console | 20 kg |
| Console pour barre de charge Ø 25 mm et tablette | par console | 20 kg |
| Console pour barre de charge 30 x 15 mm | par console | 20 kg |
| Console pour barre de charge 30 x 15 mm et tablette | par console | 20 kg |
| Console pour barre de charge 20 x 10 mm | par console | 10 kg |
| Console pour barre de charge Ø 15 mm | par console | 10 kg |
| Console pour tablette verre | par console | 20 kg |
| Console pour tablette bois | par console | 20 kg |
| Console de serrage pour tablette verre | | 15 kg |
| Console pour tablette | | 20 kg |
| Barre à crochets | | 10 kg |

